

Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung

EDELRID Turn

Isny, den 22.03.2019

EDELRID ruft die Besitzer der Rolle „Turn“ dazu auf, die Vernietung ihrer Rollen zu überprüfen. Betroffen ist die Charge XXXX 18-150 (XXXX steht für eine individuelle fortlaufende Nummer und ist für die Prüfung irrelevant).



Turn
71789

Hintergrund:

Es wurde eine Rolle mit einer defekten Vernietung gefunden. Die Achse, welche die Rolle und die beiden Seitenplatten zusammenhält, wurde bei einer einzelnen Rolle nicht vollständig vernietet. Eine Seitenplatte kann sich somit lösen und das Seil unbeabsichtigt freigeben.

Die betroffene Rolle wird unter dem Namen „Turn“ vertrieben.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich weitere Rollen dieser Charge mit fehlerhafter Vernietung im Umlauf befinden.

Im Interesse der Kundensicherheit hat sich EDELRID dazu entschlossen, einen Aufruf zur Sicherheitsüberprüfung zu starten.

Die Besitzer von Rollen mit der Bezeichnung „Turn“ der entsprechenden Charge XXXX 18-150 werden aufgerufen, zu überprüfen, ob der Nietkopf an der Seitenplatte den Mindestdurchmesser von 8,7 mm besitzt.

Eine genaue Prüfanweisung finden Sie unter folgendem Link:

[Zur Prüfanweisung](#)

Eine betroffene Rolle muss umgehend der Nutzung entzogen und zum kostenlosen Austausch an EDELRID zurückgeschickt werden.

[Fragen?](#) Bitte lesen Sie die Frequently Asked Questions (FAQ)