

# Invito ad un controllo di sicurezza

## **EDELRID Turn**

Isny, 22/03/2019

EDELRID invita i possessori della carrucola “Turn”, a controllare la ribaditura delle proprie carrucole. Interessato al controllo è il lotto XXXX 18-150 (XXXX sta per un numero progressivo personalizzato ed è irrilevante per il controllo).



Turn  
71789

### Motivo della verifica:

È stata trovata una carrucola con una ribaditura difettosa. In un singolo esemplare del dispositivo, il perno che tiene unite la carrucola ed entrambe le piastrine laterali non è stato ribadito perfettamente. Una piastrina laterale si può quindi staccare e lasciar svincolare la corda accidentalmente.

La carrucola in questione è in vendita con il nome “Turn”.

Non è possibile escludere che siano in circolazione altre carrucole di questo lotto con ribaditura difettosa.

Nell’interesse della sicurezza dei clienti, EDELRID ha deciso di invitare immediatamente gli stessi ad effettuare un controllo di sicurezza.

I possessori di carrucole con la denominazione “Turn” del relativo lotto XXXX 18-150 sono invitati a controllare se la testa del rivetto sulla piastrina laterale ha il diametro minimo di 8,7 mm.

Istruzioni precise per il controllo sono a disposizione sul link seguente:

**Vai alle istruzioni per il controllo**

La carrucola che presenti il difetto deve essere immediatamente ritirata dall’uso ed inviata ad EDELRID, che la sostituirà gratuitamente.

**Domande?** Consultate le Domande Frequenti (FAQ)